

Înlocuirea pompei electrohidraulice de direcție asistată JER185

Înainte de modificare verificați conectorii cu fișă

Având în vedere modificările făcute de producătorul autovehiculului la conectori, la înlocuirea pompei de direcție asistată JER185 (**vezi fig. 1**) poate fi necesară montarea unui nou set de cabluri.

În cazul în care conectorii cu fișă ai pompei de direcție asistată montate în vehicul au design-ul vechi (**vezi fig. 2**), vechiul set de cabluri trebuie înlocuit cu unul nou (**vezi fig. 3**). Numerele corespunzătoare ale pieselor de schimb sunt trecute în tabelul de mai jos.



Fig. 1: JER185

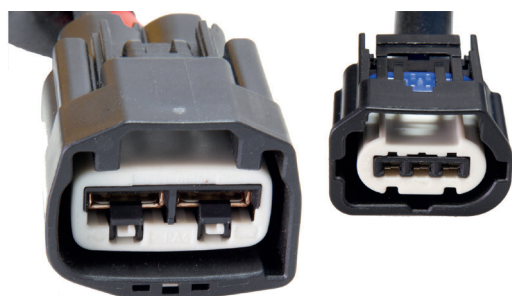


Fig. 2: Design-ul vechi al conectorului



Fig. 3: Design-ul nou al conectorului

Număr comparativ pompa de direcție asistată	Număr comparativ Set de cabluri, versiunea cu volanul partea stângă	Număr comparativ Set de cabluri, versiunea cu volanul pe partea dreaptă
Mercedes A 221 460 07 80	Mercedes A 221 440 80 08	Mercedes A 221 440 81 08
Mercedes A 221 460 09 80		
Mercedes A 221 460 10 80		
Mercedes A 216 460 02 80	Mercedes A 216 540 85 08	Mercedes A 216 540 86 08
Mercedes A 216 460 03 80		

