


10200420

R001618

SUBARU

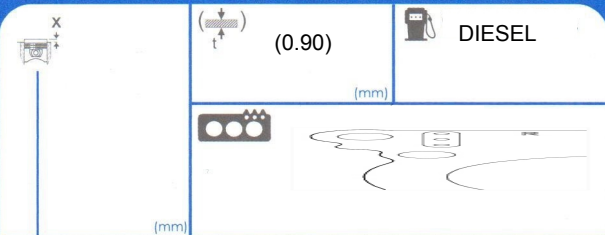

c.c. 1998 (cm3) 86 (mm)

1	EE20;EE20Z
2	EE20;EE20Z

2	81064500 M12x1.25x189(6)
---	---------------------------------



1	1) 6 Kpm 2) -180° 3) 2 Kpm 4) 6 Kpm	5) 90° 6) 90°
2	1) 6 Kpm 2) -180° 3) 2 Kpm 4) 6 Kpm	5) 90° 6) 90°


1, 2 NO (Kp.m) RETIGHTENING

1	1) 45 lbf 2) -180° 3) 15 lbf 4) 45 lbf	5) 90° 6) 90°
2	1) 45 lbf 2) -180° 3) 15 lbf 4) 45 lbf	5) 90° 6) 90°

1, 2 NO (lb.ft) RETIGHTENING

ROUGHNESS

ALUMINIUM ALUMINIO	0.5 / 1.0 µm	2.3 µm MAX
CAST IRON FUNDICIÓN	1.5 / 1.8 µm	3.8 µm MAX

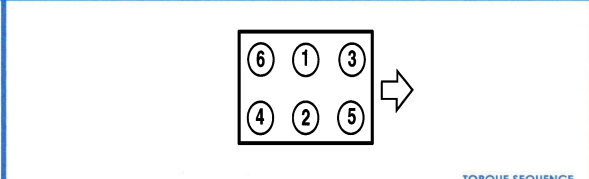

-90° +
-180°
 <>

LOOSEN '90° AND TIGHTEN BOLT BY BOLT RESPECTING THE SPECIFIED TORQUE AND ORDER.
 AFLOJAR '90° Y APRETAR TORNILLO A TORNILLO CON EL PAR Y ORDEN ESPECIFICADOS.
 LOOSEN ALL THE BOLTS
 AFLOJAR TODOS LOS TORNILLOS
 RUN THE ENGINE UNTIL TOTAL OPENING OF THE THERMOSTAT
 LET THE ENGINE COOL DOWN FOR 4 HOURS (WITH OPEN BONNET)
 OPEN THE CAP OF THE EXPANSION TANK OF THE WATER COOLING CIRCUIT
 RODAR EL MOTOR HASTA LA APERTURA TOTAL DEL TERMOSTATO
 DEJAR ENFRIAR EL MOTOR CUATRO HORAS (CAPOT ABIERTO)
 ABRIR EL TAPÓN DEL VASO DE EXPANSIÓN DEL CIRCUITO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN

AJUSA IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY UPGRADE AFTER THIS DOCUMENT HAD BEEN PRINTED. FOR MORE INFO PLEASE SCAN THIS QR CODE OR VISIT OUR WEBSITE www.ojusa.es

AJUSA NO SE RESPONSABILIZA DE CUALQUIER ACTUALIZACIÓN POSTERIOR A LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO. PARA MAYOR INFORMACIÓN CAPTURE CON SU SMARTPHONE EL SIGUIENTE CÓDIGO QR O VISITE NUESTRA PÁGINA WEB www.ojusa.es