

# Technical Bulletin

## Austausch des Kupplungsatzes beim Kia Sedona

Relevante Teilenummern: ADG03035 / ADG03058 / ADG03325

Verwendungen: Kia Sedona 2.9DT (1999>2006)

Ausgabedatum: 11/2012

Beim Kia Sedona 2.9DT (1999>2006) tritt häufiger ein Problem bei der Gangwahl mit gleichzeitig erhöhtem Kupplungsspiel auf. Verständlicherweise wird in der Werkstatt angenommen, dass dies auf die Kupplung zurückzuführen ist, so dass ein neuer Kupplungsatz eingebaut wird. Damit wird das Problem jedoch nicht immer behoben.

**ADG03325**



Wir haben festgestellt, dass die Ursache des Problems ein Riss in der Kupplungsausrückgabel sein kann. Bei diesem Modell kann sich die Ausrückgabel während des Betriebs biegen oder auch brechen. Somit wird verhindert, dass die Kupplung vollständig ausrückt.

Es wird dringend empfohlen, im Rahmen des Kupplungswechsels auch die Kupplungsausrückgabel zu erneuern. Andernfalls kann es auch weiterhin zu Problemen bei der Gangwahl mit erhöhtem Kupplungsspiel kommen.



**Gebrochene Gabel**

**Haftungsausschluss:** Sämtliche technischen Hinweise werden trotz sorgfältiger Prüfung ohne Gewähr auf ihre Richtigkeit gegeben. Ferdinand Bilstein UK Ltd. empfiehlt grundsätzlich, die Wartung und Diagnose von Fahrzeugen nur von Personen mit entsprechender Erfahrung vornehmen zu lassen, die geeignetes Werkzeug auf sichere Weise in einer Werkstatt verwenden. Ferdinand Bilstein UK Ltd. und auch deren Kunden übernehmen keinerlei Verantwortung für die Richtigkeit bzw. Fehlinterpretation der obigen technischen Hinweise. Die Abbildungen dienen lediglich zur Veranschaulichung und stellen nicht zwingend die beschriebenen Produkte oder Fahrzeuge dar.

  
**BLUE  
PRINT**  
[www.blue-print.de](http://www.blue-print.de)  
Blue Print ist eine Marke der bilstein group