

# MCK0590 und MCK0592

## NEUER KETTENSPELLER

Eine neue Version des in den Bausätzen MCK0590 und MCK0592 enthaltenen Kettenspanners ist verfügbar.

Der bisherige Spanner, Teilenummer **OE 11317797901** (Schaftlänge 63 mm, Gesamtlänge 86 mm) wurde durch eine neue Version, Teilenummer **OE 11318586699** (Schaftlänge 66 mm, Gesamtlänge 90 mm) ersetzt.

Es gibt zwei Unterschiede zwischen den Versionen:

1. Der Gewindeteil (M22 x 1,5 mm) wurde verlängert und reicht nun bis zum Ende der Welle.
2. Der Stößel ist länger (nur wenige Millimeter).


### Alte Version



### Neue Version




Nachfolgend finden Sie ein Diagramm des Steuerungssystems und der Position des Kettenspanners

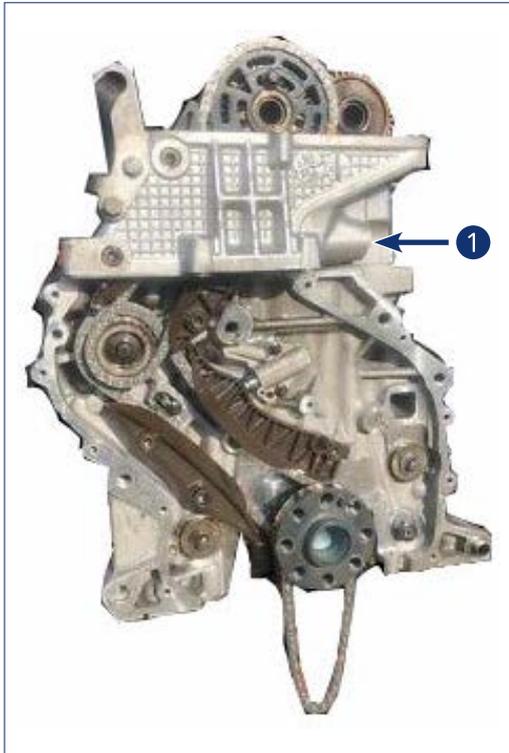

**Bei einer begrenzten Anzahl von Fahrzeugen,** erfordert diese Längenabweichung der Gewindewelle eine Änderung des Gehäuses am Kopf.

Diese Änderung ist erforderlich, um den Kettenspanner korrekt montieren zu können. Dieses Bild zeigt das Gehäuse des Kettenspanners am Kopf.

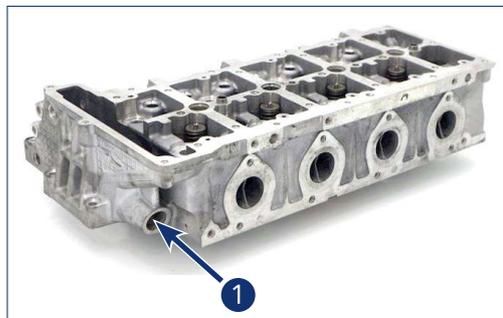

Für den Fall, dass beim Einbau in den Kopf die Basis des Kettenspanners (neue Version) herausragt, ist es notwendig, das Gehäuse zu modifizieren, indem das Gewinde verlängert wird.

Im Folgenden werden die Arbeitsschritte beschrieben, die für die Durchführung der notwendigen Änderungen erforderlich sind:

- Verwenden Sie ein Gewindeschneidwerkzeug mit den folgenden Eigenschaften: M22 x 1,5 mm.
- Planen Sie die Bohrung neu, indem Sie das Gewinde über die gesamte Länge der Bohrung verlängern (das Gewinde muss von einem Ende zum anderen reichen).
- Entfernen Sie alle Späne aus dem Gewinde und reinigen Sie den Kopf sorgfältig.
- Setzen Sie den Spanner wieder ein und prüfen Sie, ob sich die Flächen koppeln.
- Ziehen Sie den Spanner mit 70 Nm an.

Reinigen Sie abschließend sorgfältig die Oberflächen, um sicherzustellen, dass keine Verunreinigungen in den Motor gelangen können.

Die in dieser Publikation enthaltenen Anweisungen, Empfehlungen und Informationen wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Marelli Aftermarket Italy S.p.A. übernimmt im Namen und im Auftrag ihrer Tochtergesellschaften keine Verantwortung für Schäden jeglicher Art, die sich auch aus einer falschen Auslegung der darin enthaltenen Informationen ergeben.