

SWAG 20 93 7681
20 93 7682, 20 94 8363,
20 94 8364

Passend für:
BMW X5 E53 2000 - 2006



DE

Halterung für Türgriff

Problem

Die Tür lässt sich über den äußeren Türgriff nicht öffnen.

Grund

Im Laufe der Zeit kann sich der verbaute Seilzug längen oder reißen. Der Betätigungsmechanismus kann ebenfalls verschleissen oder brechen, daher ist ein Öffnen der Türe nicht mehr möglich.

Lösung

Ersetzen Sie den defekten Betätigungsmechanismus. Klemmen Sie die Fahrzeugbatterie vor der Reparatur ab, um den Airbag stromlos zu schalten. Um Zugang zu diesem Bauteil zu erhalten, ist es notwendig die Türverkleidung zu demontieren. Achten Sie auf Kabelbäume, welche mit Bauteilen in der Türverkleidung verbunden sind. Anschließend entfernen Sie das Airbag-Modul. Sorgen Sie dafür, dass das Airbag-Modul an einem sicheren Platz aufbewahrt wird, bis dieses für den Wiedereinbau benötigt wird. Alle Maßnahmen am Airbag dürfen nur durch geschultes Fachpersonal durchgeführt werden.

Entfernen Sie vorsichtig die Türfolie und erneuern Sie diese ggf. bei Beschädigung. Entfernen Sie das äußere Türschloss und den Griff durch Lösen der entsprechenden Schrauben. Entnehmen Sie das defekte Bauteil, ersetzen Sie es durch das Neue und führen den Einbau in umgekehrter Reihenfolge durch. Nach der Montage aller Teile klemmen Sie die Fahrzeugbatterie wieder an. Lernen Sie die Fensterheber an und löschen Sie ggf. den Fehlerspeicher.

Weitere technische Informationen finden Sie unter: partsfinder.bilsteingroup.com