



febi 28885

passend für

Renault 1,4 16V (K4J) und 1,6 16V (K4M)

Motoren mit Klimaanlage

Vergl.-Nr. 82 00 833 541



Keilrippenriemen

DE

Problem

Der Keilrippenriemen verursacht Geräusche, verschleißt schnell und kann reißen.

Ursache

Die ursprüngliche Version des Keilrippenriemens hat 6 Rippen. Die Verwendung des 6-rippigen Riemens kann zu einem schnelleren Abrieb der Riemenflanke und dem Ausreißen von Rippen führen (siehe Foto 1). Die Folge kann ein kapitaler Motorschaden sein.

Lösung

Der Riemen wurde von Renault angepasst. febi empfiehlt die Verwendung des Riemens febi 28885 (Vergl.-Nr. 82 00 833 541). Die neue Ausführung hat 5 Rippen, während sämtliche Riemenscheiben 6 Rillen aufweisen. Schnellerer Verschleiß und vorzeitiges Reißen werden somit vermieden. Durch die neue Ausführung werden zudem Geräusche reduziert und eine längere Lebensdauer des Riemens erreicht.

Montagehinweis

Bitte beachten Sie, dass der Riemen so auf die Rillen gesetzt werden muss, dass die innere Rille bei allen Riemenscheiben frei bleibt (siehe Foto 2).

Achtung

Beachten Sie zudem, dass vor der Erneuerung des Riemens auch der Generatorenfreilauf auf einwandfreie Funktion geprüft wird.

1



2



Weitere technische Informationen finden Sie unter: partsfinder.bilsteingroup.com