

**febi 36626****38444, 38450, 38851****Passend für:**

FWD Ford Transit, Tourneo

2,2-Liter-Motor TDCI Duratorq



DE

## Riemenscheibe (entkoppelt) für Kurbelwelle

**Problem**

Typische Probleme sind: ungewöhnliche Geräusche und Vibrationen aus dem Bereich des Zahnriemens; Warnlampe des Generators leuchtet; Servolenkungsriemen ist beschädigt oder sitzt nicht mehr auf der Riemenscheibe.

**Ursache**

Mit der Zeit dringen Wasser und Schmutz in die Kurbelwellenriemenscheibe des Torsionsschwingungsdämpfers ein. Das führt zu vorzeitigem Verschleiß und zum Ausfall der Riemenscheibe und des Nebenantriebsriemen.

**Lösung**

Ersetzen Sie die Kurbelwellenriemenscheibe durch febi ProKit 36626, das alle erforderlichen Schrauben enthält. Alle beschädigten oder verschlissenen Nebenantriebsriemen sollten ebenfalls ersetzt werden.

Weitere technische Informationen finden Sie unter: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)