

Service-Information

Fehler Drucksensor ABS/ESP ATE MK 60

Info-Nummer:	Information für:	Art der Information:
030.008	<input checked="" type="checkbox"/> Alle	<input checked="" type="checkbox"/> Montageanleitung / Wartungsanweisung
Von:	<input type="checkbox"/> Extern (Werkstatt/Händler)	<input type="checkbox"/> Bedienungsanleitung
PPM CC6 / DF	<input type="checkbox"/> Intern (RSO, NSO, HQ)	<input type="checkbox"/> Datenblatt/Spezifikation
Datum:	<input type="checkbox"/> ATE BremsenCenter	<input type="checkbox"/> Software Updates & Upgrades
09.09.2020		<input type="checkbox"/> Produkthandbuch

Austausch Hydraulikblock ABS MK 60

Bei Aufleuchten der ABS-Fehlerleuchte und diverser Fehlerspeichereinträge wie z. B.:

- Geber 1 für Bremsdruck G201
- Bremsdrucksensor defekt
- Drucksensorfehler
- Plausibilität Drucksensor
- Fehlercodes wie z. B. C-01435, C-1246, C-1288, C-24096, C-059B, 5E20 etc.

könnte dies ein Hinweis auf einen defekten Drucksensor im ABS Modul sein.



Bisher war eine Reparatur nur durch Austausch des kompletten ABS-Moduls bestehend aus HCU (Hydraulikblock) und ECU (elektronisches Steuergerät) möglich.

Um eine kostengünstige Alternative anbieten zu können, ist ab sofort der Hydraulikblock (HCU) mit integriertem Drucksensor und Pumpenmotor als Ersatzteil erhältlich.

Der Hydraulikblock kann unter Beibehaltung des serienmäßigen ABS Steuergerätes separat ausgetauscht werden.

Um den Entlüftungsvorgang zu erleichtern, ist der Hydraulikblock bereits mit Bremsflüssigkeit vorbefüllt.

Bezüglich Austausch- und Entlüftungsvorgang sind die Hinweise der jeweiligen Fahrzeughersteller zu beachten.

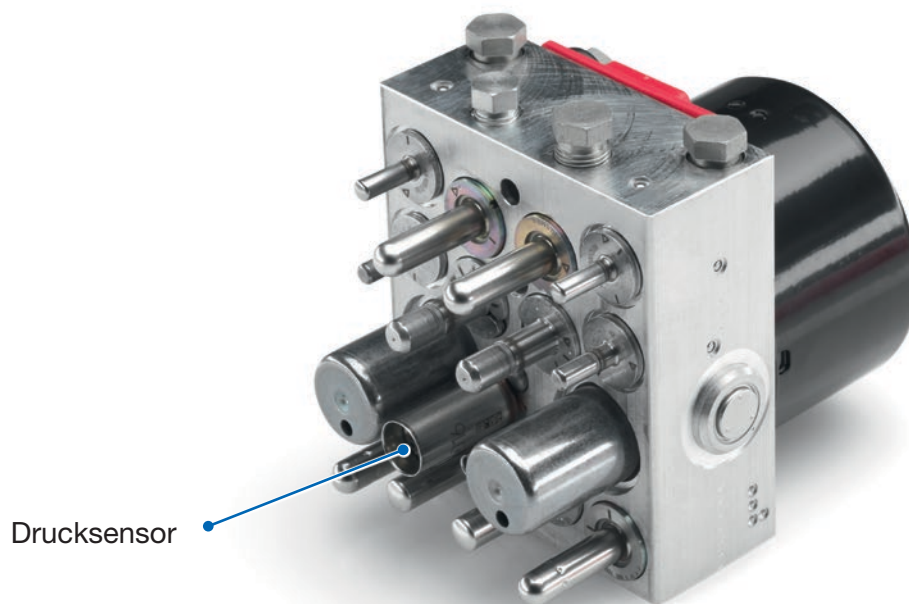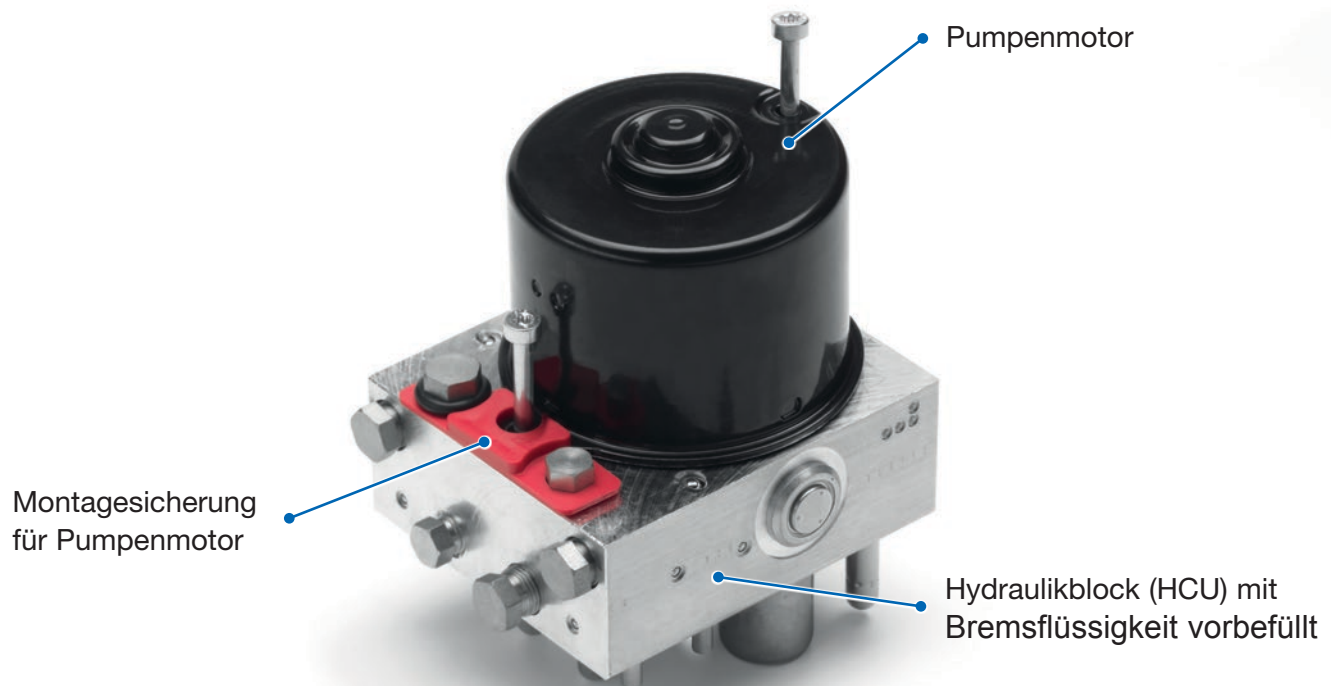

Der Hydraulikblock der ATE MK 60 ist für folgende Fahrzeugtypen verfügbar:

Fahrzeug-Hersteller	Modellreihe	OE-Nummer	ATE Artikelnummer
Audi	A3 Limousine, A3 Sportback	1K0 698 517B	24.9145-0001.2
BMW	1er Limousine E81, E87, Coupe E82, Cabrio E88, 3er Limousine E90, Touring E91, Coupe E92, Cabrio E93	34 51 6 797 896 34 51 6 863 354 34 51 6 862 870	24.9145-0003.2
Ford	C-Max I, Focus C-Max, Focus II, Kuga I	8M51-2B373-AA 1692659	24.9145-0004.2
Mazda	diverse	DJY6437A0	24.9145-0002.2
Mazda	diverse	BRYV37A0	24.9145-0004.2
Seat	Altea, Leon II, Toledo III	1K0 698 517B	24.9145-0001.2
Škoda	Octavia II	1K0 698 517B	24.9145-0001.2
Volkswagen	Caddy III, Eos, Golf Plus, Golf V, Golf V Variant, Jetta 5, Touran I	1K0 698 517B	24.9145-0001.2
Volvo	C30, C70 II Cabrio, S40 II, V50	36001319	24.9145-0005.2

Die genaue Teilezuordnung ist in jedem Fall anhand der relevanten Fahrzeugdaten vor und nach dem Kauf zu überprüfen, da ein Umtausch bei bereits geöffneter Verpackung nicht mehr möglich ist.

Allg. Montagevideo



Allg. Montageanleitung
(im Lieferumfang enthalten)

