



VKBA 3608

Technische Mitteilung – September 2015

VKBA 3608



Renault: Laguna II , Laguna II Grandtour, Clio II ----> 2000-11-01



Obligatorische Anordnung der ABS-Sensorhalterung in der Mitte des Achsschenkels



OE Nb: Renault: 77 01 206 661, 77 01 208 060, 77 01 209 807, 40 21 020 84 R, 40 21 027 71 R

VKBA 3608



Der Lieferumfang des Radlagersatzes VKBA 3608 umfasst eine ABS-Sensorhalterung als Teil mehrerer im Satz enthaltener Zubehörteile.



Abbildung 1

Korrekte Montage

Die ABS-Sensorhalterung wird zentriert angebracht, kann das Lager und den ABS-Sensor nicht beschädigen und erzeugt ein präzises Signal.

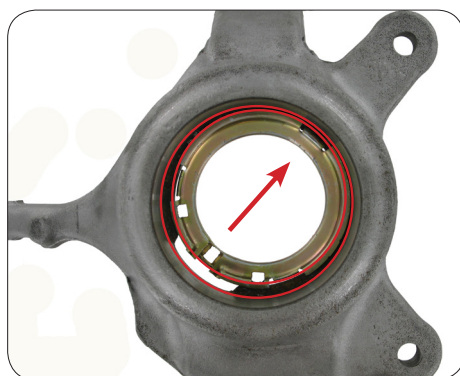


Abbildung 2

Fehlerhafte Montage

Der ABS-Sensor ist **NICHT** zentriert angebracht, was eine Verformung der ABS-Sensorhalterung und Abrieb an der ABS-Dichtung verursacht. Das könnte zu einem vorzeitigen Lagerdefekt und zu Problemen mit dem ABS-Signal führen (siehe Abbildungen rechts).

Montage der ABS-Sensorhalterung

Die ABS-Sensorhalterung muss bei der Montage in die Mitte des Achsschenkels angebracht werden, bevor das Lager eingepresst wird (siehe *Abbildung 1*). Eine fehlerhafte Lage der Halterung verursacht Abrieb an der ABS-Dichtung und führt zu einem vorzeitigen Lagerdefekt, der durch die Verformung der ABS-Halterung verursacht wird (siehe *Abbildung 2*).



Install confidence
www.vsm.skf.com

© SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

© SKF Gruppe 2015

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung gestattet. Die Angaben in dieser Druckschrift wurden mit größter Sorgfalt auf ihre Richtigkeit hin überprüft. Trotzdem kann keine Haftung für Verluste oder Schäden irgendwelcher Art übernommen werden, die sich mittelbar oder unmittelbar aus der Verwendung der hier enthaltenen Informationen ergeben.

