



Kit barra stabilizzatrice (anti rollio) con silentblock e biellette.



Tutto per la riparazione!

Pietrisco, sale, acqua o altri fattori esterni sono spesso le cause di eventuali danni alla verniciatura a polvere della barra stabilizzatrice (vedi fig. 1). Il conseguente attrito dovuto quindi alla mancanza del materiale di rivestimento della barra può dare origine a cigolii.



Attenzione!

Quando la barra anti rollio presenta quindi segni di usura in prossimità delle zone di lavoro dei silentblock, bisogna necessariamente sostituire anche la barra, altrimenti non si elimineranno i cigolii.

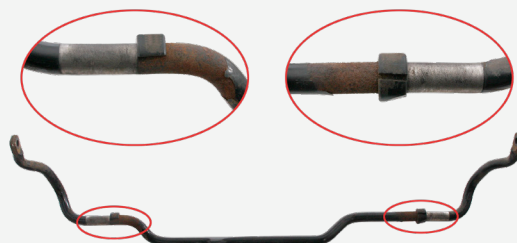


Fig. 1

Per questa ragione febi offre il kit completo, ad esempio per VW Golf IV il codice febi 36630 (vedi fig. 2), che oltre al kit di montaggio include anche la barra stabilizzatrice. Questa combinazione permette una riparazione professionale e impedisce contestazioni. Inoltre fa risparmiare sia all'officina sia al cliente tempo e denaro!



Fig. 2 Kit della barra stabilizzatrice con silentblock e biellette febi 36630

Il vostro consulente febi è a disposizione per ulteriori informazioni su altri kit per barra stabilizzatrice!