


SWAG 60 93 6444

Passend für:
Renault 1.6 16V
Motor: K4M

SWAG®

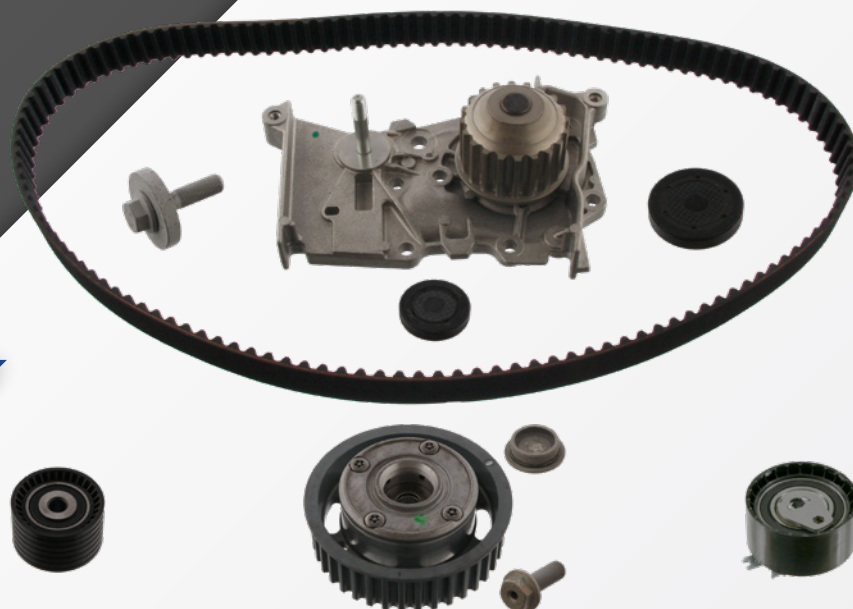

DE

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

Problem

Aussetzer beim Motorstart und ein Rasselgeräusche von der Oberseite des Motors beim Kaltstart.

Ursache

Ausfall des Nockenwellenverstellers – dieser steuert die Verstellung der variablen Steuerzeiten.

Lösung

Ersetzen Sie den Nockenwellenversteller (SWAG 60 93 6415). Für eine vollständige Reparatur wird außerdem empfohlen, beim Austausch des Nockenwellenverstellers auch den kompletten Zahnriemensatz - einschließlich der Wasserpumpe (SWAG 60 93 6444) - zu wechseln.

Weitere technische Informationen finden Sie unter: partsfinder.bilsteingroup.com